

## TI\_2128: 誤ったキャスターの装備: モバイルオープンラック20-1/1

 iCombi Pro / Classic --- --- 2021年11月29  
日

## 理由 :

今回、サプライヤーのミスが原因となり、モバイルオープンラック (HGW) 20-1/1 に誤ったキャスターが装備されている件をご報告いたしますことを遺憾に存じます。  
結果として、ロッキングブレーキがHGWのベースフレームに取り付けられており、ローラーがブロックされ、HGWが操作不能になる可能性があります。

## 対象となるユニット (ユニットのサイズと種類) :

iCombi Pro / iCombi Classic:

20-1/1

## 対象となるコンポーネント

品番	ユニットのサイズ
60.21.245	HGW(モバイルオープンラック)20-1/1 (レール間隔62mm)
60.21.287	HGW 20-1/1 (15 x 1/1 GN)
60.21.288	HGW 20-1/1 (16 x 1/1 GN)
60.21.291	HGW 20-1/1 (HeavyDuty/Marine)
60.21.292	HGW 20-1/1 (ペーカリーHWG   16 x 400 x 600 mm)
60.21.293	THGW 20-1/1 (皿60枚、最大30cm皿用HGW)
60.21.294	THGW 20-1/1 (皿50枚、最大31cm皿用HGW)
60.21.331	HGW 20-1/1 (標準)

## 注記

影響を受ける可能性があるのは、日付が32/2021、33/2021の上記のすべてのHGWです。



## 解決法／変更：

HGW(モバイルオープンラック) のキャスターを専用の指定のキャスターと交換してください。古いローラーは、損傷を加え使用できなくして、画像付きで記録をしてください。。ローラーは2個必要です。

製品番号: 60.74.881P - ブレーキ付きキャスター 125mm

ローラーの交換取付けはMI\_1902に記載されており、この説明書に従ってください。サービスコール/サービスデスクの説明書に従って、サービス業務をRATIONALに請求できます。関連の説明は =>ここ<= サービスコール情報またはサービスデスク情報でご覧ください。