

TI_2603: スチーム発生器の給水の安全部品における品質不良

 iCombi Pro / iCombi Classic

 2026/01/27

テーマ

スチーム発生器の給水の安全部品（以下、コンビウォーターボックスとします）の漏れに関する通知が散発的に寄せられたことをお知らせします。原因は、コンビウォーターボックスの溶接箇所亀裂で、これはランツベルクからの輸送の後に発生しています。

RATIONALではすでにこの不具合を特定、修正し、安全対策を講じました。該当期間を完全に限定することはできないため、製造時期が2025年10月から2025年12月の間のすべてのユニットを、分割されたリアパネルを開いた状態で設置し、コンビウォーターボックスに漏れがないか念入りに点検してください。


不要なダウンタイムを回避するため、設置時には適切なスペアパーツを携帯し、必要に応じて直接交換することをお勧めします。

対象となる製品/アクセサリ

- iCombi Pro / iCombi Classic
- 10-1/1 ガス式ユニット
 - 10-2/1 電気式ユニットとガス式ユニット
 - 20-1/1 電気式ユニットとガス式ユニット
 - 20-2/1 電気式ユニットとガス式ユニット

必要なコンポーネント：

コンポーネント	品番
スチーム発生器の給水の安全部品	87.01.548S

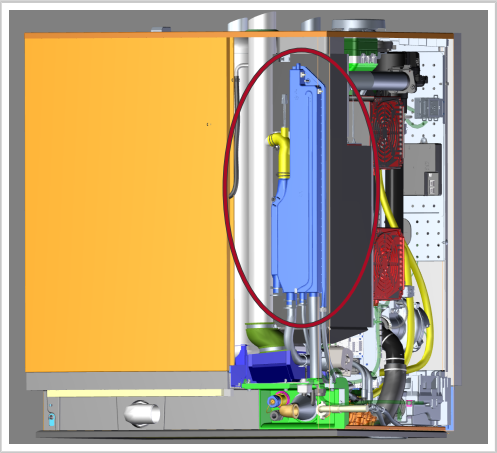

注記: 影響を受ける部品および交換された部品については保証の範囲内でRATIONALに費用を請求し、RATIONALに返送して頂けるようお願いいたします。

返送には以下の住所を用いてください。

RATIONAL AG
品質管理 / ゲート111
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
ドイツ